# 操作手册 Operation Manual



# EFM-235 静电场测试仪

# **Electrostatic Field Meter EFM-235**

☆静电场场强测试 ☆静电电压测试 ☆人体行走静电测试 ☆单机操作 ☆联机操作 ☆手持/台式双用

品牌: 科纳沃茨特(Kleinwächter)

产地: 德国

# ⚠ 注意!

请不要拆开仪器外壳, 否则失去保修权利

本仪器不能在有爆炸危险场所使用

测量高电压时仪器需可靠接地并与被测量物体保持安全距离

避免火花接近或进入探测头

本仪器不能在电厂使用

本仪器不能正确测量频率大于 1Hz 的电场

# 产品制造商:

#### Kleinwächter GmbH

Krummattstraße 9, D-79688 Hausen i.W., Germany

Phone: 0049 7622 66 76 52-0

Fax: 0049 7622 66 76 52-9

www.kleinwaechtergmbh.de

# 目 录

1.	仪器描述	1
2.	仪器结构	[2]
3.	单机操作	3
	3.1. 测试静电场强	4
	3.2. 测试表面静电位	[5]
	3.3. 测试人体行走静电位	7
	3.4. 接触式测试静电源或直流高压	7
4.	联机操作	8
	4.1. 安装程序	8
	4.2. 软件操作	14
	4.3. 数字界面	15
	4.4. 数字+曲线界面	17
	4.5. 零位调节	20
	4.6. 数据保存及处理	21
5.	量程倍增环	23

## 1. 仪器描述

EFM-235 采用旋转叶片式探头测量静电场场强,可以根据探测距离把场强换算为被测物体表面静电位。旋 转叶片式设计比振动式灵敏度高,适合连续性长时间测量。仪器外壳为纯铝,可有效屏蔽干扰信号。测试 仪直接内置可充电池供电,配套三脚架可以固定在合适的位置连续地监测场强或电位。选配 MK1 转换探头、 19295 握柄及 ML120 连接线可以测试人体行走静电位。

仪器尺寸	170mm x 77mm x 73.5mm(不含手柄)
仪器重量	550 克
场强量程	2kV/m, 10kV/m, 40kV/m, 200kV/m
电位量程	根据距离自动生成,最大量程 60kV (设置距离 300mm)
测试精确度	+/-2%
内置电池	4 节 NiMH 可充电池,续航时间 4 小时
电源适配器	230VAC~9VDC/300mA
数据串口	Mini USB2.0
接地线长度	弹性绕线,伸展长度 2m,4mm 香蕉插头

EFM-235 可用于测量探头位置的静电场场强,也可以设置距离来测试物体表面静电位。选购转换探头、金属 握柄和专用测试接线符合 IEC 61340-4-5 和 EOS/ESD S.3.1 规范要求测试人体行走静电位,用于评估防静电 鞋/地板的综合静电消散能力。订购编号及配置如下:

## 订购编号: EFM-235(含以下物品)

1	仪器及手柄:	1个
2	量程倍增环:	1个
3	PTFE 测试线:	1条
4	USB 数据线:	1条
(5)	三脚支撑架:	1个
6	接地线:	1条
7	软件光盘:	1份

选购件编号:

⑧ 铝合金手提箱:

(1) MK1 转换探头: 1个 (2) HMK40 转换探头: 1个 (3) 19295 金属握柄: 1个 (4) ML120 测试线: 1条

1 个




# 2. 仪器结构



仪器手柄可拆卸,采用配套的三脚架可用于固定测量 更换手柄时不需要拆卸任何螺丝, 只需要转动黑色的转轮即可, 向左松开, 向右拧紧

## 注意:采用配套接地线把仪器接地,以保证测量准确度

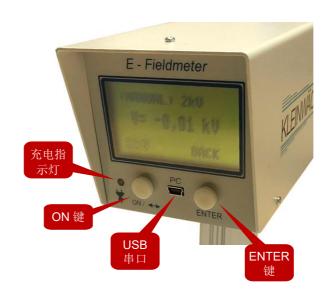

# 仪器面板及操作按键

- ◆ 充电指示灯: 仪器充电时,绿灯表示电量已满,充电时间 12-14 小时(避免过充)
- ◆ ON 键:按 1次开机,在仪器设置时,该键用作选择键
- ♦ ENTER 键: 确认键
- ◆ USB 串口:连接仪器和电脑

### 3. 单机操作


EFM-235 可以不连接电脑,单机使用。

注: 在单机测量静电位时,不能任意选择探测距离,只能选择 10mm (V-Meter MK1 模式) 和 200mm (HV-Met.MK40 模式)

#### 按键功能:

- ◆ ON 键: 用于移动光标来选择项目,黑体字表示光标位于该项
- ◆ ENTER 键: 用于确认

按 1 次"ON 键"开机,屏幕显示菜单界面:

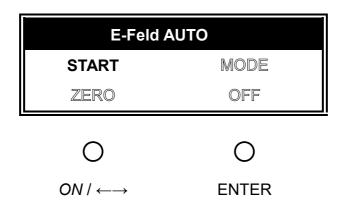

第一行背景色为黑色,表示当前测试模式。有以下测试模式可选:

- ◆ E-Feld AUTO: 场强模式,测试探头所在位置的静电场强,单位 kV/m
- ◆ V-Meter MK1: 采用 MK-1 转换头,或距离 10mm 测试表面静电位,单位 V/kV
- ◆ HV-Met. MK40: 采用 HMK-40 转换头,或距离 200mm 测试表面静电位,单位 V/kV

注:每次开机默认采用上一次关机时的测试模式。

#### 第二行:

- ◆ START: 黑体字,表示按当前模式开始测试
- ◆ MODE:空心字,选择其他测试模式及量程设置

#### 第三行:

- ◆ ZERO:空心字,零位校正
- ♦ OFF: 空心字, 关机


每按 1次"ON 键"可以选择各项,选中的项目变为黑体字,然后再按"ENTER"键即可执行该项命令。

关机:按"ON键"移动到OFF,然后按"ENTER键"关机。

#### 3.1. 测试静电场强


开机后,菜单界面第一行显示 E-Feld AUTO,表示当前测试模式为场强模式,量程为自动量程。第二 行 START 为黑体字,这时直接按"ENTER 键"开始测试。

进入测试界面,示例如下:

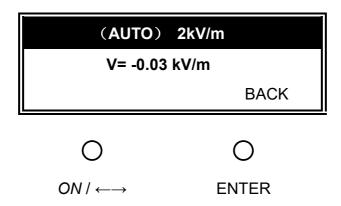


- ◆ 第一行:表示当前量程,共有 4 挡量程: 2kV/m、10kV/m、40kV/m、200kV/m, AUTO 表示自动 量程,根据测试值仪器自动切换量程
- ◆ 第二行: 当前读数
- ◆ 第三行: BACK 表示停止测试并返回菜单界面,按"ENTER 键"返回菜单界面

如果要采用手动量程,在菜单界面按"ON键",当 MODE 为黑体字时,按"ENTER键"进入设置界面:

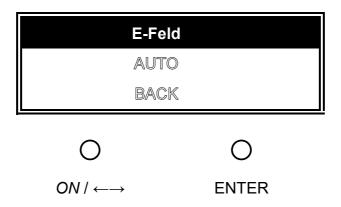

- ◆ 第一行: E-Feld 为黑体字,表示采用场强测试模式,按"ENTER 键"确认该模式,第二行的 AUTO 变为黑体字
- ◆ 第二行: AUTO 表示采用自动量程,按"ON 键"可以切换为 MANUAL 手动量程,然后按"ENTER 键"确认,第三行的 BACK 变为黑体
- ◆ 第三行:按"ENTER 键"返回菜单界面


按以上设置为 MANUAL 手动量程后,在菜单界面按"ENTER 键"开始测试,示例如下:

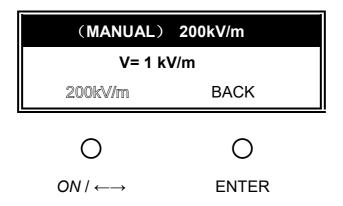

- ◆ 第一行: (MANUAL) 200kV/m, 采用手动量程, 默认采用最大的 200kV/m 量程
- ◆ 第二行: 当前读数
- ◆ 第三行:可以切换到其他量程。按"ON键"后,200kV/m变为黑体字,然后每按 1次"ON键"选择 其他量程,选定后按"ENTER键"确认。

在 BACK 为黑体字时,按"ENTER 键"停止测试并返回菜单界面。

#### 3.2. 测试表面静电位

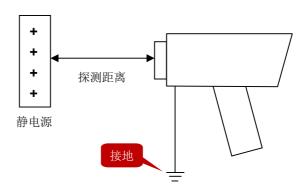


测试表面静电位示意图

#### 测试表面静电位方式:


- ◆ 仪器选择 E-Feld 场强模式,手动换算表面静电位。表面静电位=场强 x 探测距离,采用该方式可以 距离被测物体任意距离
- ◆ 仪器选择 V-Meter MK1 或 HV-Met. MK40 模式, 仪器自动换算出静电位
  - V-Meter MK1:选择该模式,探测距离必需为10mm,最大量程2kV
  - HV-Met. MK40: 选择该模式,探测距离必需为 200mm,最大量程 40kV

以 V-Meter MK1 模式为例测试表面静电位,按"ON键"开机,在菜单界面第一行如果不是 V-Meter MK1 模式,按"ON键"到MODE,按"ENTER键"进入设置界面:

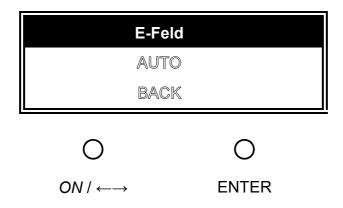


- ◆ 第一行: 按"ON 键"切换为 V-Meter MK1 模式, 然后按"ENTER 键"确认
- ◆ 第二行: AUTO 表示采用自动量程,按"ENTER 键"确认
- ◆ 第三行: 按"ENTER 键"返回菜单界面

在菜单界面,按"ENTER 键"进入测试界面:

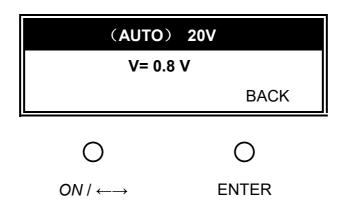

- ◆ 第一行:表示当前量程,共有4挡量程:20V、100V、400V、2kV,根据测试值仪器自动切换量
- ◆ 第二行: 当前读数
- ◆ 第三行: BACK 表示停止测试并返回菜单界面,按"ENTER 键"返回菜单界面
- 注 1: 当读数小于等于 999V 时,单位为 V (伏); 当读数大于 999V 时,单位自动切换为 kV (千伏)
- 注 2: 如果要采用手动量程,进入 MODE 设置界面选择 MANUAL 手动量程

#### 测试人体行走静电位 3.3.

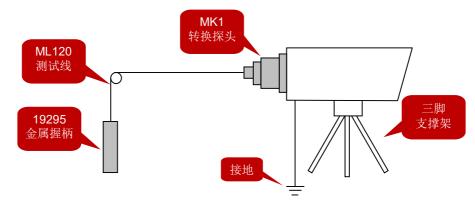


测试人体静电位示意图

#### 测试安装:

- 1) 测试人体行走静电位时,可采用三脚支撑架以便固定仪器
- 2) 把 MK1 转换探头装到仪器前端, 拧紧固定螺杆
- 3) 把 ML120 测试线一端插入 MK1 转换头中间红色的插孔,另一端插入 19295 手柄
- 4) 可以通过仪器接地,也可以通过 MK1 转换头的黑色插孔接地
- 5) 仪器开机并选择 V-Meter MK1 模式
- 6) 测试人员手持 19295 握柄并匀速行走
- 注 1: MK1 转换探头输入阻抗大于  $10^{16}\Omega$ ,输入电容小于 5pF
- 注 2: 不能由同一人员一手握持仪器,另一只手握持 19295 手柄

#### 接触式测试静电源或直流高压 3.4.

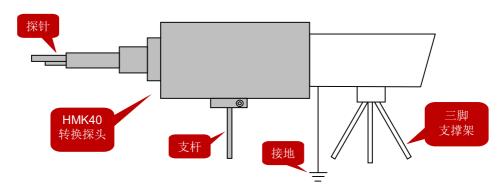

接触式测试示意图

#### 测试安装:

- 1) 可采用三脚支撑架以便固定仪器
- 2) 把 HMK40 转换探头装到仪器前端, 拧紧固定螺丝
- 3) 可以通过仪器接地,也可以通过 HMK40 转换头支杆上的插孔接地
- 4) 仪器开机并选择 HV-Met. MK40 模式
- 5) 用探针触碰被测试物,测试时保持稳定
- 注 1: MK1 转换探头输入阻抗大于  $10^{16}\Omega$ ,输入电容小于 5pF
- 注 2: 测试高电压时,按高压测试规范做好安全保护措施

### 4. 联机操作

EFM-235 仪器可以通过 USB 数据线连接电脑, 所有设置及操作(开/关机除外)都可以在软件界面操作。

注: 通过软件界面操作仪器时,在软件界面会有一个额外的测试模式(Voltmeter distance),该模式用 于测试表面静电位,可以设置 5~300mm 的探测距离。当软件界面选择该模式时,软件界面和仪器界面 的读数不同,以软件界面的读数为准。

#### 4.1. 安装程序

建议采用 WIN10 系统的电脑。下载最新软件: www.apcee.com/efm235 255.html

◆ EFMXX5\_setup.exe: 控制程序 ♦ EFM0016t.zip: 驱动程序 ♦ TeeChartOffice.zip: 数据编辑程序

按下面步骤安装 EFMXX5 setup.exe 程序




可能出现警告


点击"更多信息", 然后点击"仍要运行"




#### 选择 "I accept the agreement", 然后点击 "Next"

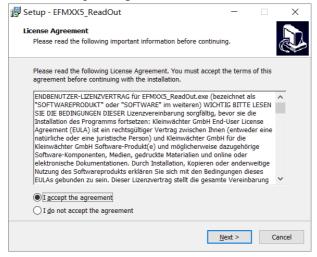


#### 点击 "Next"

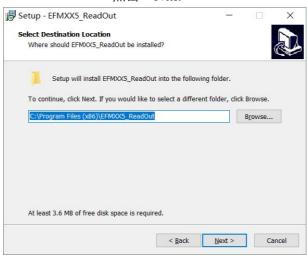


## 点击 "Next"

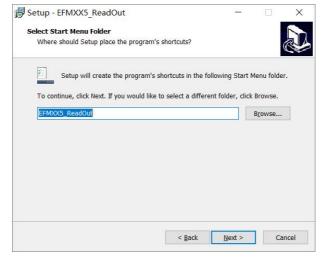


### 勾选 "Create a desktop shortcut", 然后点击"Next"

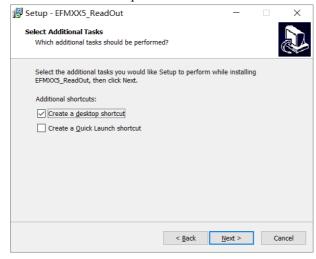

## 点击"Install"

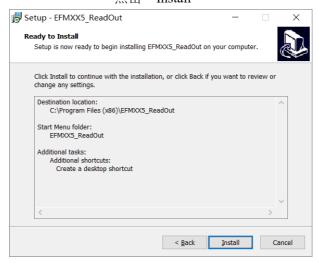


## 点击 "Next"

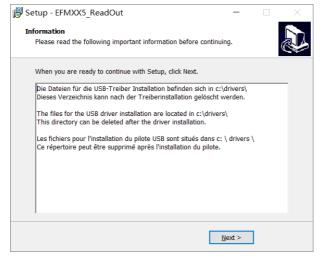

Setup - EFMXX5\_ReadOut Completing the EFMXX5\_ReadOut Setup Wizard Setup has finished installing EFMXX5\_ReadOut on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts. Click Finish to exit Setup. < <u>B</u>ack <u>F</u>inish

点击 "Finish"

完成以上安装,连接 EFM-235 仪器和电脑,仪器不要开机,进入电脑的"设备管理器",如下图所示,找 到"libusb-win32 devices"并双击,显示"EFM0016"设备,无警告符号表示正确。

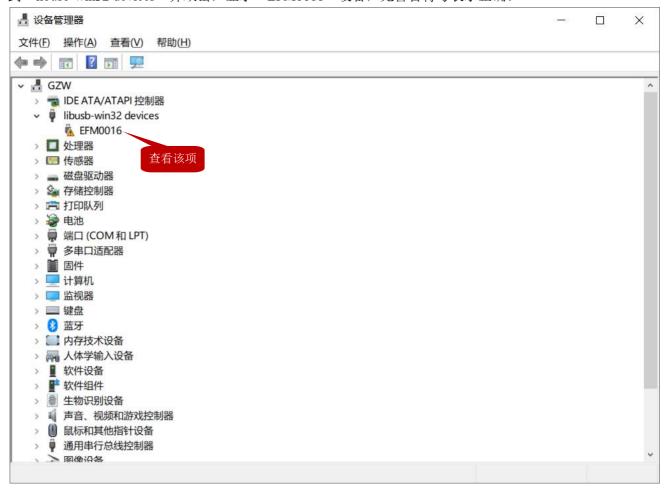

注意:如果已经正确安装,跳过下面的驱动安装步骤

如果"EFM0016"显示警告符号,表示驱动不正确。解压 EFM0016.zip,解压后在 EFM0016 文件夹内有以 下 2 个驱动:

- ♦ dpinst32.exe
- ♦ dpinst64.exe

## 把 EFM-235 从电脑上拔出 32 位电脑运行 dpinst32.exe, 64 位电脑运行 dpinst64.exe

可能出现警告



点击"更多信息", 然后点击"仍要运行"



点击"下一步"



点击"完成"



完成驱动安装后,连接 EFM-235 和电脑,在"设备管理器"中查看"EFM0016",无警告符号表示正确。




#### 软件操作 4.2.


双击桌面的 EFMXX5\_ReadOut 图标,运行该程序。




主菜单界面,点击"Device info"

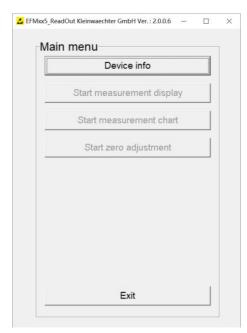


点击 "Continue"

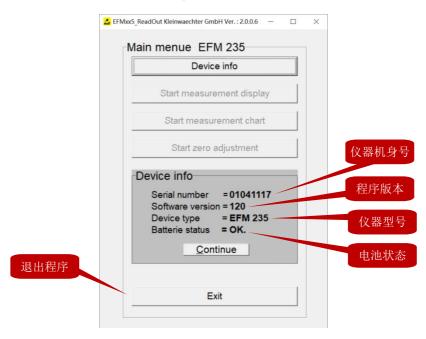


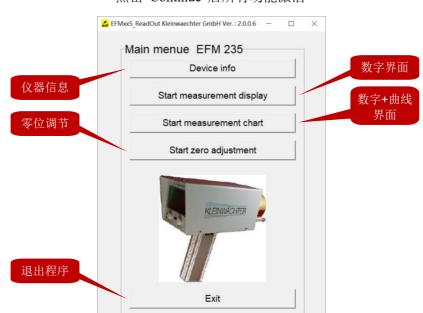

## 点击"Continue"后所有功能激活

#### 4.3. 数字界面-Start measurement display

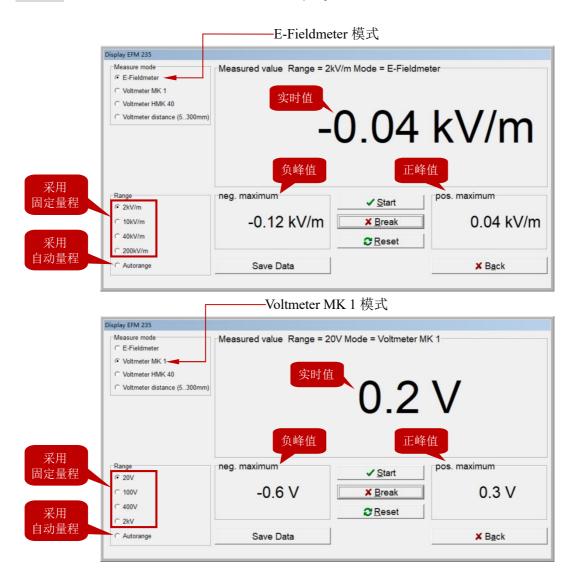

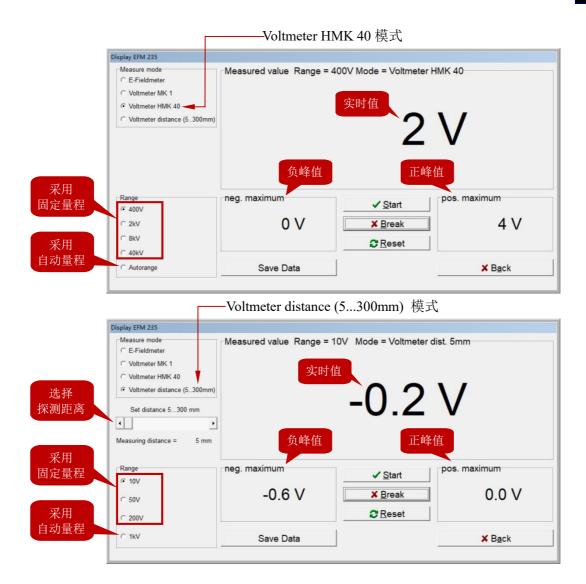

- Measure mode: 选择测试模式
  - E-Fieldmeter: 测试探头位置的静电场强
  - Voltmeter MK 1: 距离被测物 10mm 测试表面静电位或采用 MK1 探头测试人体行走电压
  - Voltmeter HMK 40: 距离被测物 200mm 测试表面静电位或采用 HMK40 探头接触式测试高电压
  - Voltmeter distance (5...300mm): 选择 5~300mm 探测距离测试物体表面静电位(采用该模式时, 仪器和软件界面读数不一样,以软件界面为准)
- Range: 每种测试模式下的量程, Autorange 表示采用自动量程
- 操作键:

Start: 开始测试 Break: 停止测试 Reset: 峰值读数清零 Save Data: 保存数据 Back: 返回菜单界面


#### ♦ 读数显示:


上部数据:实时读数 neg.maximum: 负峰值 pos.maximum: 正峰值

测试结束后,点击"Save Data"保存该次测试的数据,出现下面弹窗,可输入该次测试的标签,然后点 击"OK"保存为 CSV、TXT 等格式的文件:



#### 数字+曲线界面-Start measurement chart 4.4.

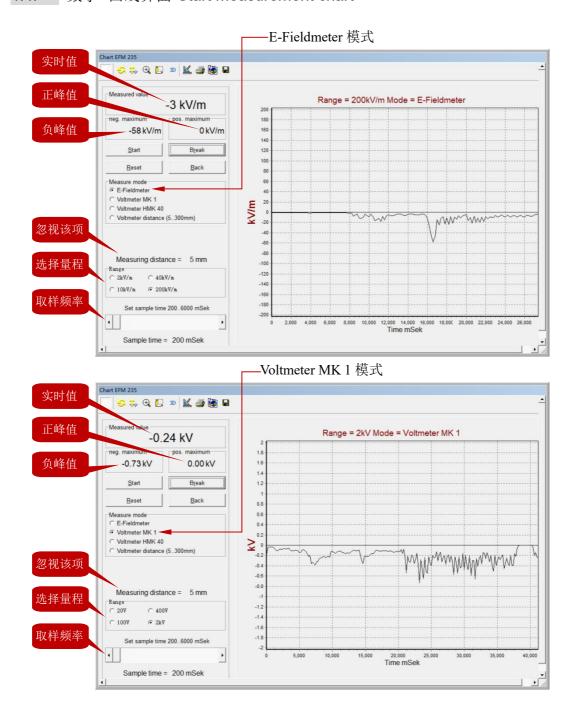

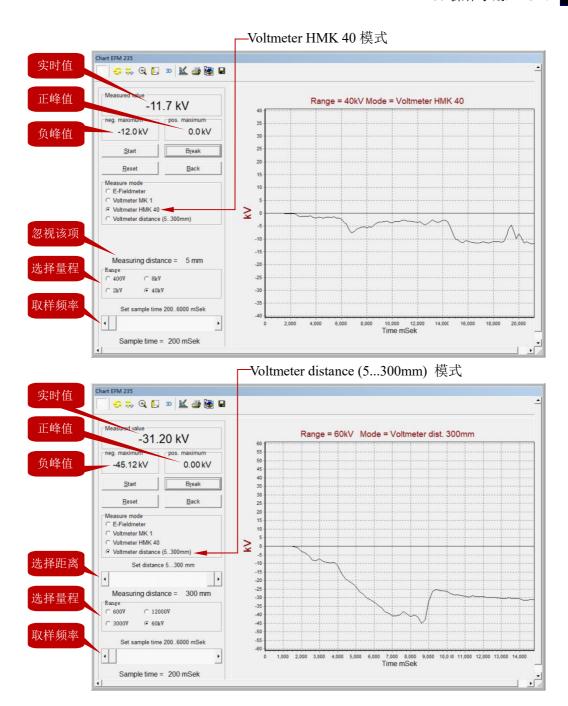

♦ Measured value: 实时读数 neg. maximum: 负峰值  $\diamond$ pos. Maximum: 正峰值

#### ♦ 操作键:

Start: 开始测试 Break: 停止测试 Reset: 峰值读数清零 Back: 返回菜单界面

- ◆ Measure mode: 选择测试模式
  - E-Fieldmeter: 测试探头位置的静电场强
  - Voltmeter MK 1: 距离被测物 10mm 测试表面静电位或采用 MK1 探头测试人体行走电压
  - Voltmeter HMK 40: 距离被测物 200mm 测试表面静电位或采用 HMK40 探头接触式测试高电压
  - Voltmeter distance (5...300mm): 选择 5~300mm 探测距离测试物体表面静电位(采用该模式时, 仪器和软件界面读数不一样,以软件界面为准)
- ♦ Measuring distance: 探测距离
  - 只有 Voltmeter distance (5...300mm)模式可以选择探测距离,其他模式不能选择探测距离,其 他模式在停止测试后,忽略"Measuring distance=5mm"
- ◆ Range: 各模式下的量程,在数字+曲线测试界面无自动量程。当测试值超出量程后,停止测试, 需要切换到更大挡位,然后点击"Start"开始测试。
- Set sample time 200...6000mSek: 取样率,可以选择 200~6000 毫秒的取样率
- ◆ 曲线:显示动态曲线图。曲线图横轴为时间(单位毫秒 ms),纵轴为读数(单位根据测试模式和 量程显示为 kV/m、V、kV)
- ◆ 顶部工具栏:移动、放大图形,打印、保存数据等功能
  - 点击该图标,然后按住鼠标左键,向左画框局部缩小曲线,向右画框局部放大曲线;按 住鼠标右键,可以向前/向后拖动曲线。
  - ← 点击该图标可以任意旋转整个曲线框
  - → 点击该图标可以任意拖动整个曲线框
  - △ 点击该图标,然后按住鼠标左键可以任意缩放整个曲线框
  - 点击该图标,然后按住鼠标左键向左/右移动可以加粗/减细曲线
  - 点击该图标, 曲线变成立体线条
  - 点击该图标可以编辑曲线
  - 点击该图标打印整个曲线图
  - 点击该图标复制当前曲线,然后可以黏贴到 WORD、EXCEL 等文件
  - 点击该图标保存曲线图和数据,以后用 TeeChart 程序打开

注: 在数字+曲线测试界面,点击工具栏上的保存图标,数据和曲线同时保存为 TEE 格式的文件,需 要解压并安装 TeeChartOffice 软件来打开保存的数据。

#### 4.5. 零位调节:

注意: 仪器长时间使用后零位可能产生偏移,需要定期检查并零位调节。 把配套的红色保护盖罩在仪器的探测头上,仪器可靠接地。点击"Start zero adjustment"


要求盖上红色保护盖,点击确定



如果出现红色的读数,表示零位偏移较大。 用小螺丝刀伸入仪器面板 "ENTER 键"右侧的调节孔,轻微地向左或右旋转,




调节到读数为绿色后,点击"OK"

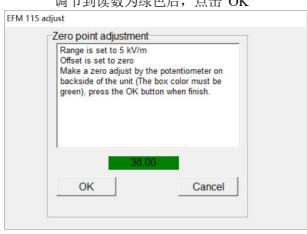

EFM 115 adjust Zero point adjustment Range is set to 5 kV/m Offset is set to zero Make a zero adjust by the potentiometer on backside of the unit (The box color must be green), press the OK button when finish. Waiting for Busy = 0 **Busy = 10** OK Cancel


仪器开始设置零位,BUSY=0时,设置完成


零位调节成功,点击"确定"即可

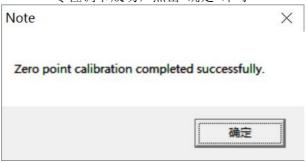

#### 4.6. 数据保存及处理


在数字+曲线界面,点击"Break"停止测试后,点击工具栏上的"保存"图标,从开始到停止测试的所有数 据和曲线保存为 TEE 格式的文件, 然后在 TeeChartOffice 程序中可以处理保存的数据。例如下图所示, 在 TeeChartOffice 中打开 1 个保存的文件,可以点击底部的 Chart/Data 切换显示图形/数据:

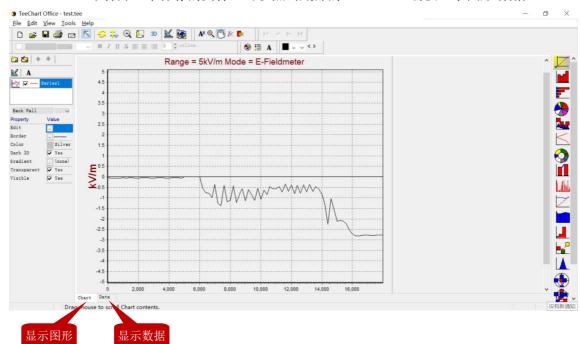

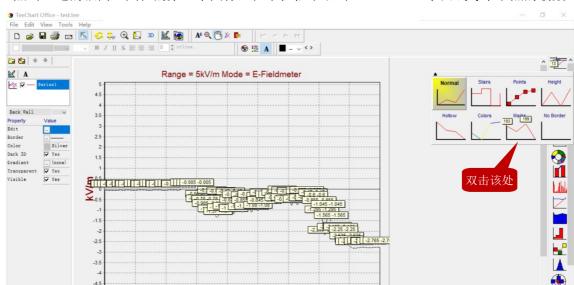


点击左边的纵向工具栏的第一个图标,在下拉框中双击"Marks",显示曲线每个节点的读数

- 点击顶部的工具栏的"放大镜"图标,然后按住鼠标左键,在曲线局部画框,向左缩小/向右放大。
- $\diamond$ 点击顶部工具栏的"手掌"图标,然后按住鼠标左键,可以上/下/左/右任意拖动整个曲线
- 点击顶部工具栏的"File",在下拉框中选择"Export"可以输出多种格式的文件

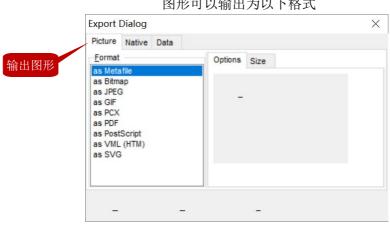

图形可以输出为以下格式

数据可以输出为以下格式

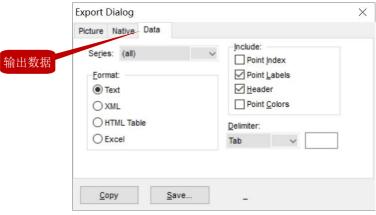

注:在图形界面,点击顶部的 图标,可以直接把当前窗口显示的曲线复制并黏贴到其他应用程序中, 例如 WORD、EXCEL 等。

# 5. 量程倍增环

采用配套的量程倍增环,可以获得更大的测试量程。在仪器探测头上装上倍增环后,所有测试模式下 的读数 x 10 为实际值。

注:装上量程倍增环后,无法使用 MK1、HMK40 等转换探测头。